

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


II-121K2087

箇所名

宿戸3

所在地

勝浦市宿戸

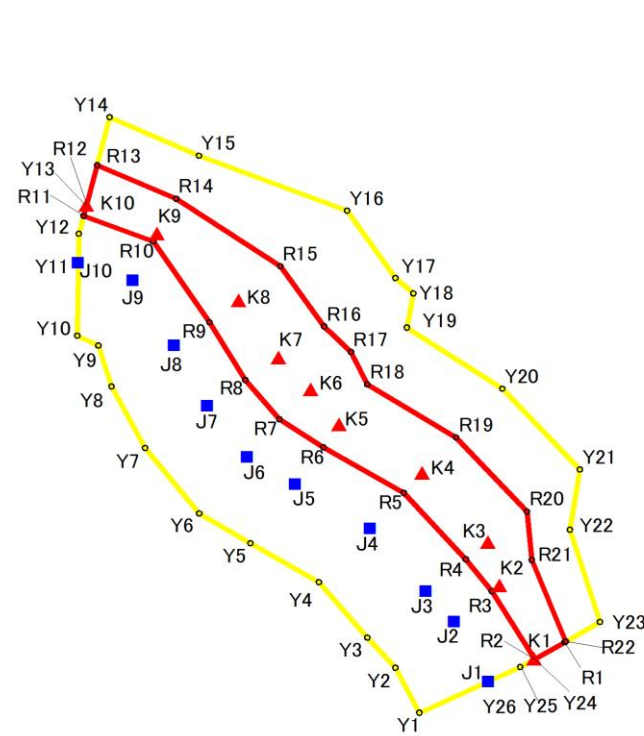

凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 著しい危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
勝浦市宿戸	

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-90251.068	41964.203				R1	-90241.345	41983.382			
Y2	-90244.866	41961.034				R2	-90243.683	41979.395			
Y3	-90240.749	41957.335				R3	-90234.384	41973.777			
Y4	-90233.142	41950.951				R4	-90230.032	41970.351			
Y5	-90227.809	41941.919				R5	-90220.866	41962.131			
Y6	-90223.725	41935.147				R6	-90214.634	41951.539			
Y7	-90214.749	41928.045				R7	-90210.798	41945.718			
Y8	-90206.308	41923.584				R8	-90205.409	41941.244			
Y9	-90200.662	41921.843				R9	-90197.485	41936.494			
Y10	-90199.331	41919.070				R10	-90186.388	41929.110			
Y11	-90189.332	41919.214				R11	-90182.877	41919.896			
Y12	-90185.326	41919.272				R12	-90181.358	41920.284			
Y13	-90181.358	41920.284				R13	-90175.927	41921.669			
Y14	-90169.342	41923.348				R14	-90180.498	41932.108			
Y15	-90174.621	41935.099				R15	-90189.771	41945.854			
Y16	-90182.183	41954.654				R16	-90198.059	41951.631			
Y17	-90191.414	41961.021				R17	-90201.557	41955.160			
Y18	-90193.524	41963.369				R18	-90205.988	41957.354			
Y19	-90198.200	41962.555				R19	-90213.292	41969.028			
Y20	-90206.597	41975.124				R20	-90223.433	41978.366			
Y21	-90217.674	41985.360				R21	-90230.083	41979.006			
Y22	-90225.935	41984.049				R22	-90241.267	41983.514			
Y23	-90238.624	41988.021									
Y24	-90243.683	41979.395									
Y25	-90244.789	41977.510									
Y26	-90246.801	41973.247									

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)